


TANACOM 500S

Manuale di utilizzo

Grazie di avere acquistato il mulinello Tanacom 500S. Leggete attentamente questo manuale di utilizzo in modo da poter accedere alle molteplici funzioni del mulinello.

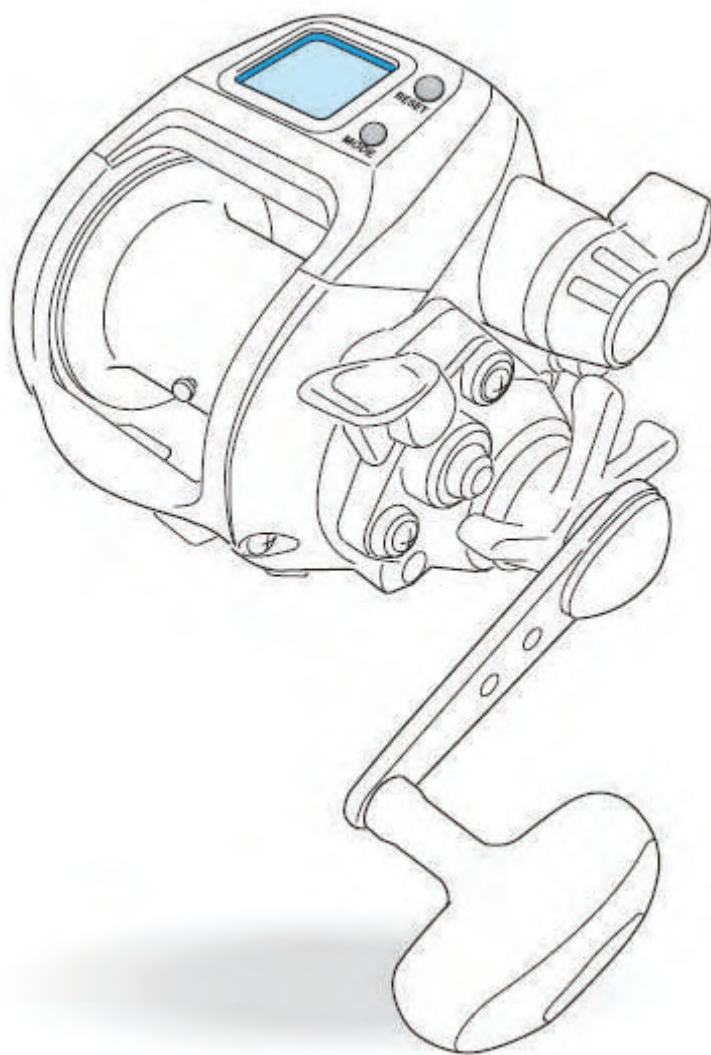

Instrucciones



INDICE

Disposizioni di sicurezza	1
Precauzioni	1
Alimentazione	2
Come collegare il mulinello all'alimentazione elettrica	2
Display controllo batteria	2
Manutenzione	3
Procedure di manutenzione	3
Manutenzione del cavo elettrico e manutenzioni diverse	4
Nomi dei pulsanti e display	5/6
Nomi e funzioni delle singole parti	7/8
Dati caricamento filo	9/14
Quando la lunghezza del filo è nota	9/10
Quando si utilizza filo di riempimento	11/12
Impostazioni caricamento filo	13/14
Impostazione funzioni operative	15/20
1. Display impostazione mode Come impostare le varie funzioni disponibili	15
2. Prima di iniziare a pescare Impostazione profondità alla superficie Quando la lenza madre si taglia	16
3. Funzione arresto automatico Impostazione arresto automatico	17/18
4. Funzione scorrimento filo	19
5. Impostazione tempo rimanente	20
Funzioni utili	21
Diversi tipi di allarmi	21
Illuminazione schermo	21
Caratteristiche tecniche del mulinello	22
Display contatore	22
Parti di ricambio	23
Anomalie	24



Metodi caricamento filo

P1 Impostazione dati lunghezza filo 9,10

Questo metodo viene utilizzato quando la lunghezza del filo è nota prima che venga avvolto.






P2 Impostazione dati filo di riempimento 11,12

Metodo di inserimento dei dati relativi al filo di riempimento. Questo metodo viene utilizzato per un filo lungo 100m. o per un filo di una lunghezza superiore conosciuta.

P3 Reimpostazione dati caricamento filo 13,14



Metodo di reimpostazione dei valori relativi al filo dopo che il filo principale è stato avvolto.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO		<p>1)Questo prodotto genera basse onde elettriche che possono provocare difetti di funzionamento agli apparecchi acustici, ai pacemakers o ad altri apparecchi che una persona utilizza. Specialmente ai portatori di pacemaker queste onde possono causare delle pulsazioni anomale o delle vertigini. E', quindi, opportuno informarsi presso i produttori o i rivenditori di tali apparecchiature elettriche circa gli effetti e gli impatti che tali onde possono provocare.</p> <p>2)Tenere le dita ben lontane dal meccanismo guidafile ad evitarelesioni.</p>
PRECAUZIONI		<p>1) Se l'esca o l'artificiale rimangono incastrati sul fondo, tagliate il filo piuttosto che cercare di liberarli azionando con la canna.</p> <p>2) Dopo aver pescato lavate con acqua dolce ed asciugate bene il mulinello che va riposto in un luogo asciutto.</p> <p>3)Maneggiate il mulinello con cura, farlo cadere può causare danni.</p> <p>4)Non toccate il filo con il mulinello in azione; potrebbe causare ferite.</p> <p>5) Usate questo mulinello soltanto per pescare.</p> <p>6) Evitate che il grasso del mulinello possa macchiare i vostri abiti.</p> <p>7) Non utilizzate filo metallico come lenza madre.</p>
		<p>1)Quando utilizzate una fonte di energia diversa dalla batteria del mulinello o dalla batteria della barca, assicuratevi che il voltaggio sia quello corretto . L'utilizzo di un voltaggio superiore danneggerebbe il mulinello ed il surriscaldamento potrebbe causarvi lesioni alle mani. 2) Evitare l'utilizzo di connettori arrugginiti o danneggiati che potrebbero provocare surriscaldamento.</p>
		<p>1) Non toccate parti in movimento quando il mulinello è in funzione; potrebbe procurarvi lesioni. 2) La regolazione della frizione va effettuata con la funzione "imbobinamento automatico" in posizione "off".</p>
		<p>1) Non smontate il mulinello! Potrebbe causare problemi di funzionamento o comunque, danni al mulinello..</p>

Non imbobinate sino alla fine del filo

Non imbobinate sino alla fine del filo questo potrebbe creare problemi di sincronizzazione con il guidafile e causare danni al guidafile a causa dell'eccessiva potenza. Se ciò dovesse accadere, togliete il filo dalla bobina e imbobinate nuovamente il filo. Al termine della fase di pesca bloccate sempre il filo nell'apposito ferma filo.

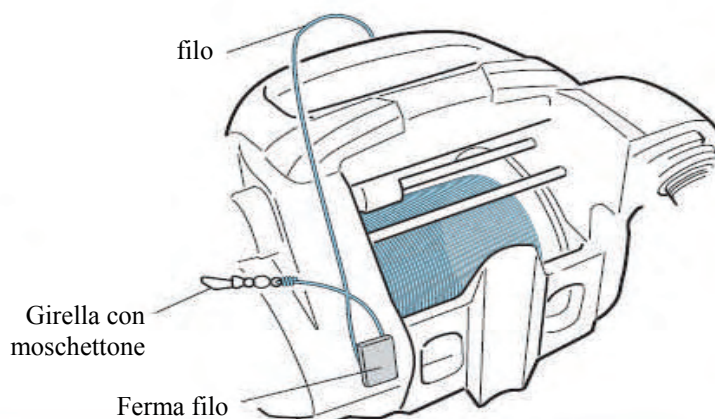
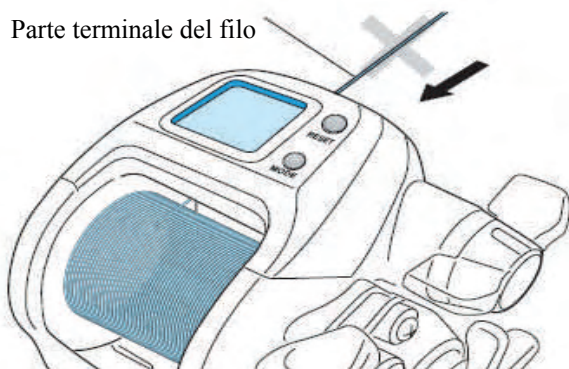


ALIMENTAZIONE

COME COLLEGARE IL MULINELLO ALLA FONTE ELETTRICA

1. Fissare le clip del cavo alla batteria. Il rosso è il + (più) mentre il nero è il - (meno)
2. Inserire il connettore nel mulinello, dopo questa operazione sul display appariranno le figure sottoriportate.


Procedendo in modo appropriato le indicazioni cambiano come sotto riportate ed i dati risultano inseriti

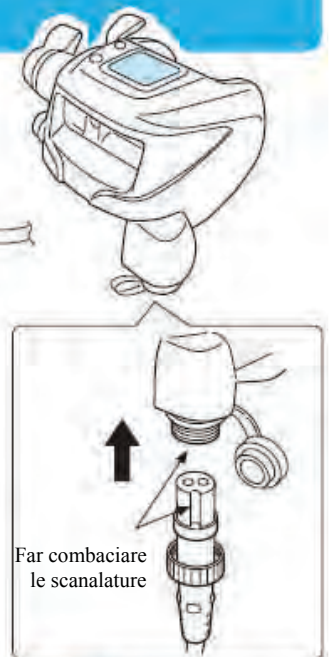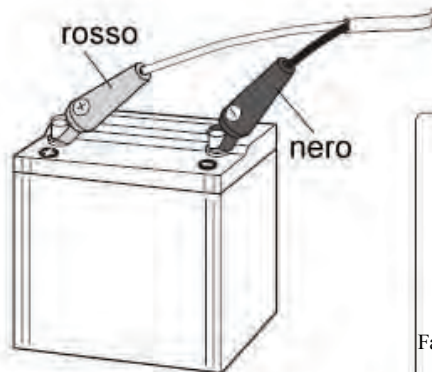

Effettuando il cambio delle batterie la memoria di riserva del display rimane attiva per circa 15 minuti dopo che la vecchia batteria è stata rimossa. Così la sequenza di accensione non dovrà essere ripetuta sempre che la sostituzione della batteria avvenga entro i 15 minuti.

VOLTAGGIO

Questo mulinello funziona solamente con un'alimentazione di 12 V. L'utilizzo di voltaggi diversi da **12V** non è consentito. Talvolta l'alimentazione fornita dalle imbarcazioni non è stabile causando blocchi del mulinello.

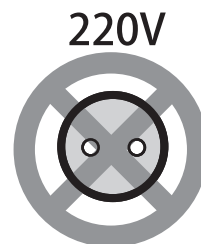

Prima dell'utilizzo assicurarsi dei seguenti punti:

- ricaricare la batteria prima della battuta di pesca. Con il tempo la batteria può perdere energia.
- Verificare che la fonte di energia della barca sia adeguata.
- Connettori corrosi possono impedire il corretto flusso di corrente. Rimuovere tutta la ruggine o sporcizia dai connettori.

INDICATORE DI BATTERIA

Con l'alimentazione accesa le cifre del contatore (nella parte bassa del display), lampeggeranno se la tensione scende sotto i 9V. Se dovesse accadere, sostituite la batteria con una batteria carica.





MANUTENZIONE

Questo mulinello è lavabile. Dopo aver pescato lavare accuratamente il mulinello togliendo la salsedine.

1. Lavare il mulinello con un detersivo per piatti ed una morbida spugna. Non usare solventi
Non utilizzare il sapone o altri detersivi che possono danneggiare il mulinello sia internamente che esternamente.

2. Sciacquare con acqua corrente calda che non superi i 30° in modo da allontanare lo sporco ed i resti di detersivo. In particolare allontanare qualsiasi residuo di salsedine dalla bobina.

3. Asciugare il mulinello.

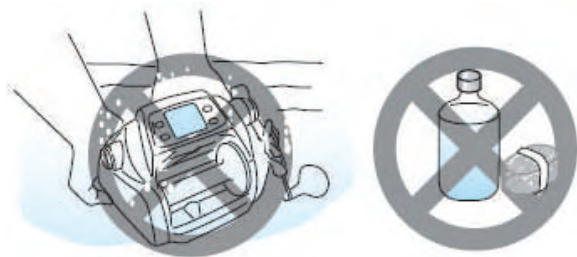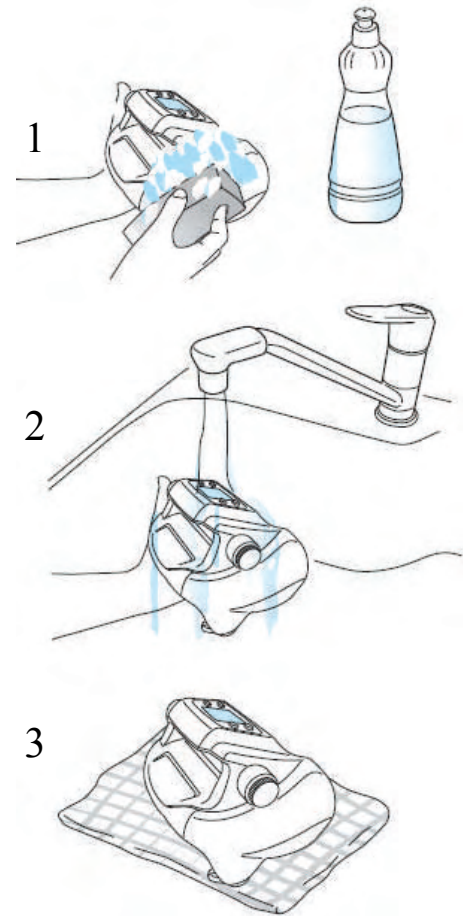


ATTENZIONE

Non immergere il mulinello sott'acqua
Non usare solventi organici quali benzene e diluenti
Non utilizzare spazzole d'acciaio.
Non avvicinare gli occhi ai punti di lubrificazione del mulinello. Da questi potrebbero fuoriuscire degli spruzzi d'olio.

MANUTENZIONE


USO E MANUTENZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Rispettate le limitazioni riportate qui sotto per evitare problemi al cavo. Non tagliare il cavo e non cercare di ripararlo da soli.

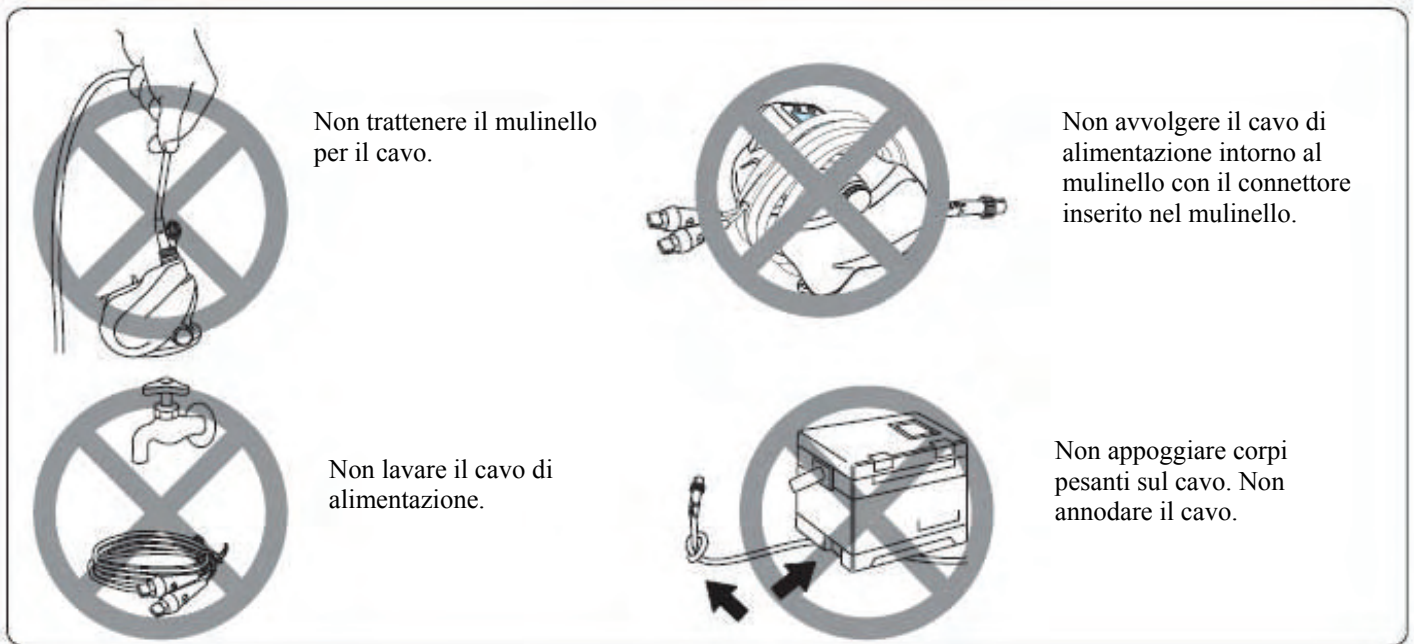

MANUTENZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

- Pulire il cavo di alimentazione con un panno umido ed asciugarlo bene
- Prestare particolare attenzione nell'asciugatura delle punte togliendo il cappuccio.
- Ingrassare il connettore dopo averlo asciugato
- Staccare il cavo di alimentazione dal mulinello prima di riporlo.

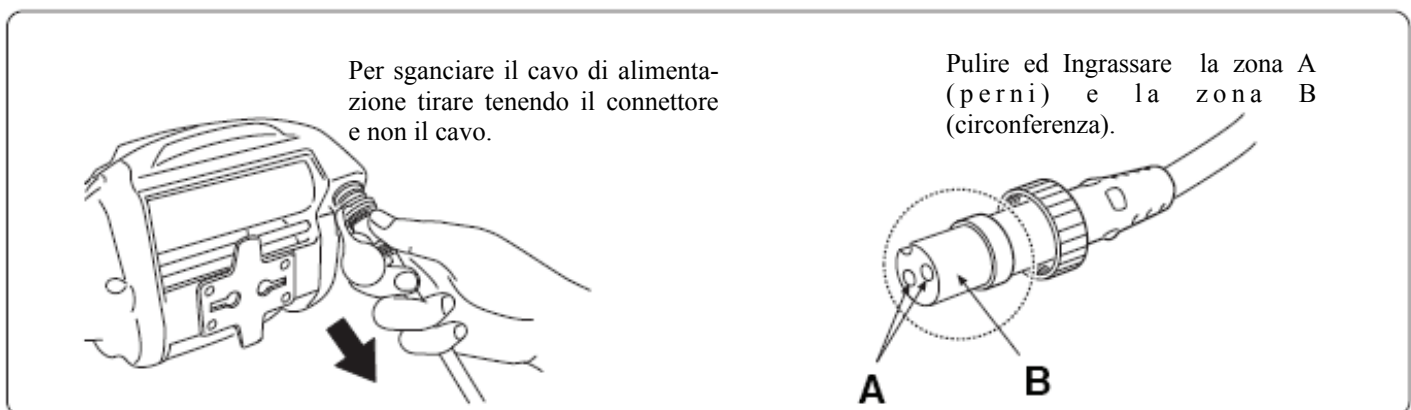


ALTRE MANUTENZIONI

Questo mulinello è uno strumento di precisione che impiega circuiti elettrici ed un motore. Non smontare il mulinello.

Accertarsi che il cappuccio protettivo sia ben inserito. I vecchi cavi o i cavi consumati possono causare collegamenti difettosi e/o cortocircuiti.

Sostituire i cavi ogni 2 anni.


NOMI DEI PULSANTI E DEL DISPLAY

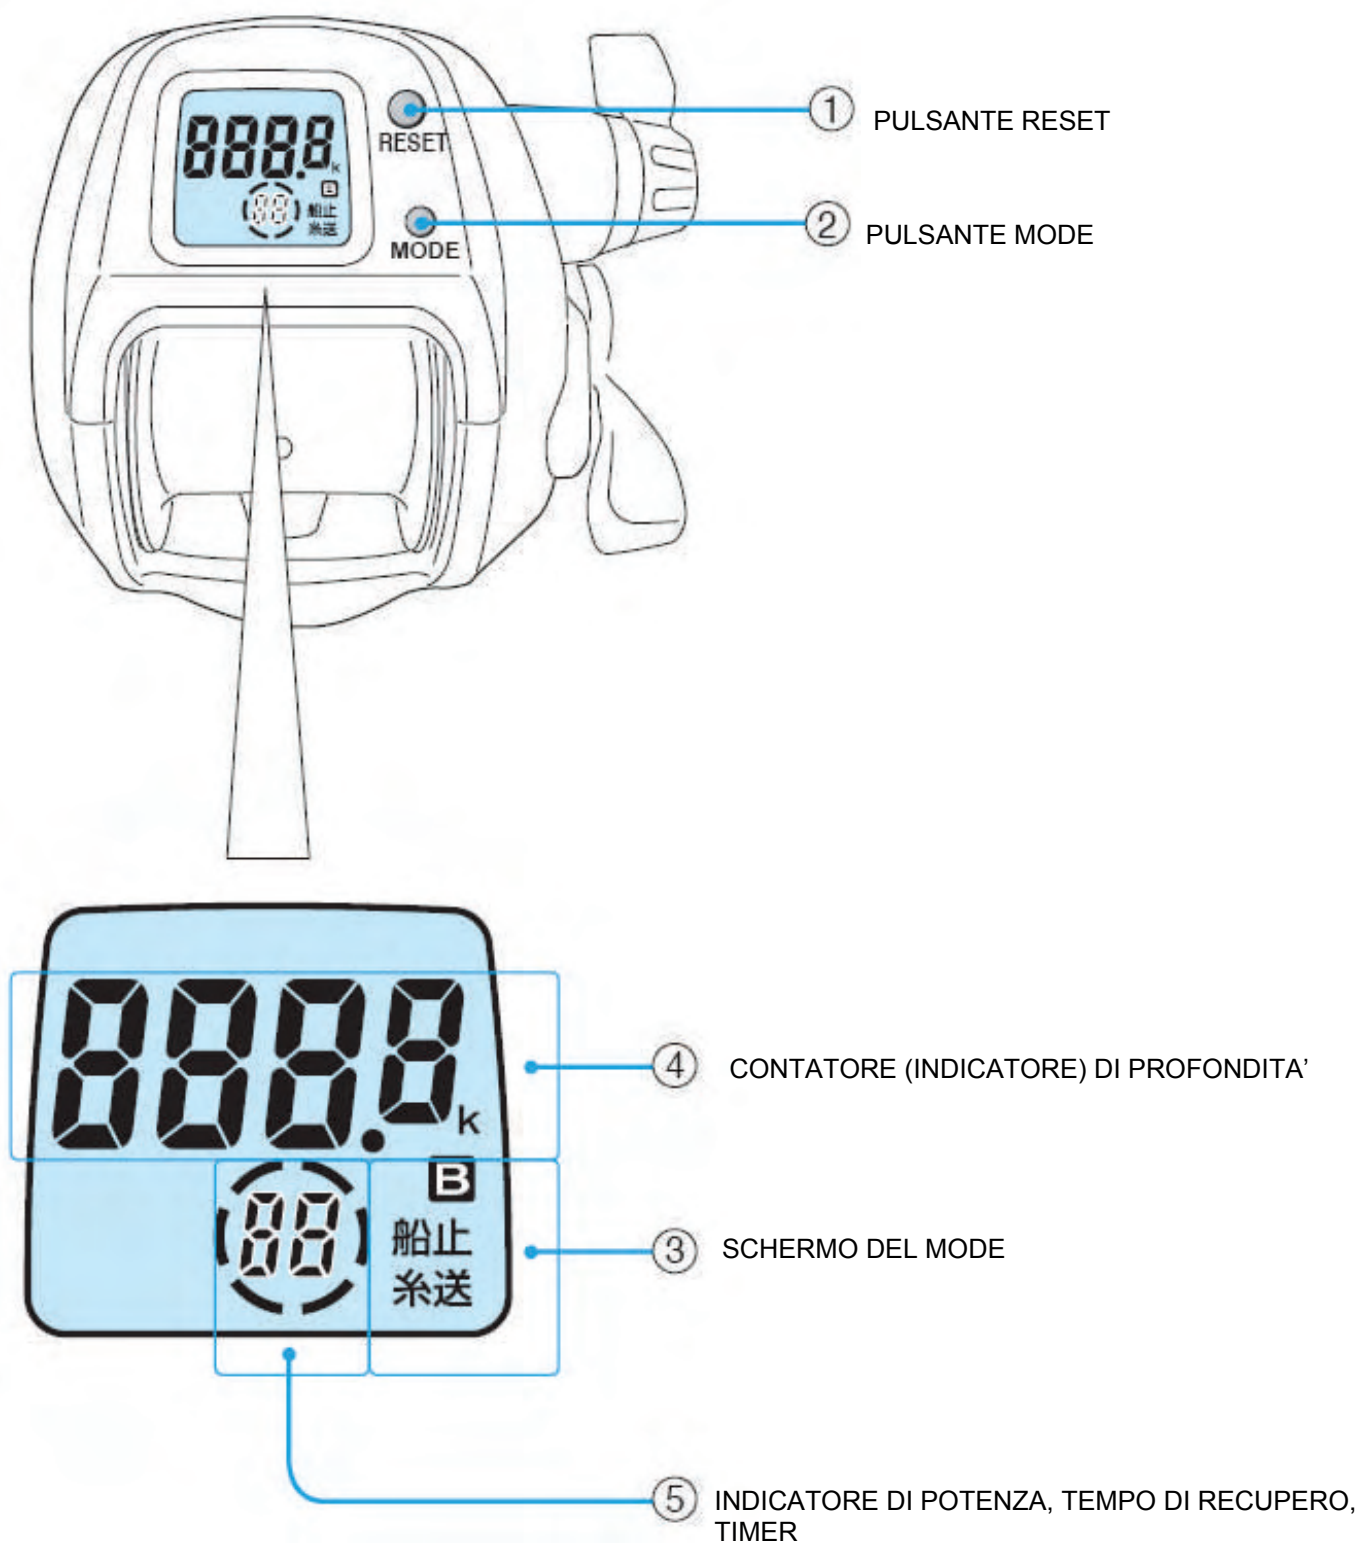

NOMI DEI PULSANTI E DEL DISPLAY

1) Pulsante RESET:

Questo pulsante riporta l'indicatore di profondità sullo 0.

Ricordarsi di premere questo pulsante prima di iniziare a pescare. Il riposizionamento sullo 0 della profondità serve per far funzionare l'arresto automatico (sul display appare ). Il valore memorizzato per l'arresto automatico è 2m.

Il pulsante RESET va premuto rapidamente 3 volte entro 2 secondi così si previene un'errata impostazione. Per un ripristino totale nel caso di rottura del filo, premere il pulsante e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.

Non tenere continuamente premuto il pulsante RESET ad evitare errori sul contatore

2) Pulsante MODE

-Premendo il pulsante MODE per 2 secondi si imposta la profondità di arresto automatico (vedere pag 18).

3) DISPLAY (SCHERMO) MODE

-Questo display consente di cambiare l'impostazione di ogni funzione.

-Le funzioni impostate per operare verranno evidenziate sul display.




-Premere il pulsante MODE per passare rapidamente attraverso le varie impostazioni riguardanti le singole funzioni del mulinello.

-Utilizzare la leva di potenza per impostare i valori numerici.

-Premendo sul pulsante MODE si impostano i valori numerici selezionati.

-Per tornare al display indicatore della profondità tenere premuto il pulsante MODE.

-In fase di avvolgimento del filo non è possibile effettuare modifiche sul MODE.

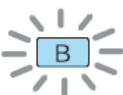DISPLAY	FUNZIONI
	Il caricamento automatico del filo è in funzione anche se non risulta memorizzato.
	Premendo sul pulsante RESET apparirà questo simbolo (se non si preme il pulsante RESET l'arresto automatico avverrà a 5m.)
	Se il voltaggio è insufficiente sul display lampeggerà il simbolo "B". (Anche se si preme il pulsante MODE l'indicazione non cambia).

4) Indicatore della profondità:


-Indica la profondità dalla superficie

5) Indicatore di potenza, tempo rimanente per l'avvolgimento del filo, timer.

-Questo indicatore appare quando la rotazione del motore si arresta. Il display del timer non può essere posto su OFF.

-Indica la velocità di recupero (potenza di avvolgimento quando il motore è in funzione)


NOMI E FUNZIONI

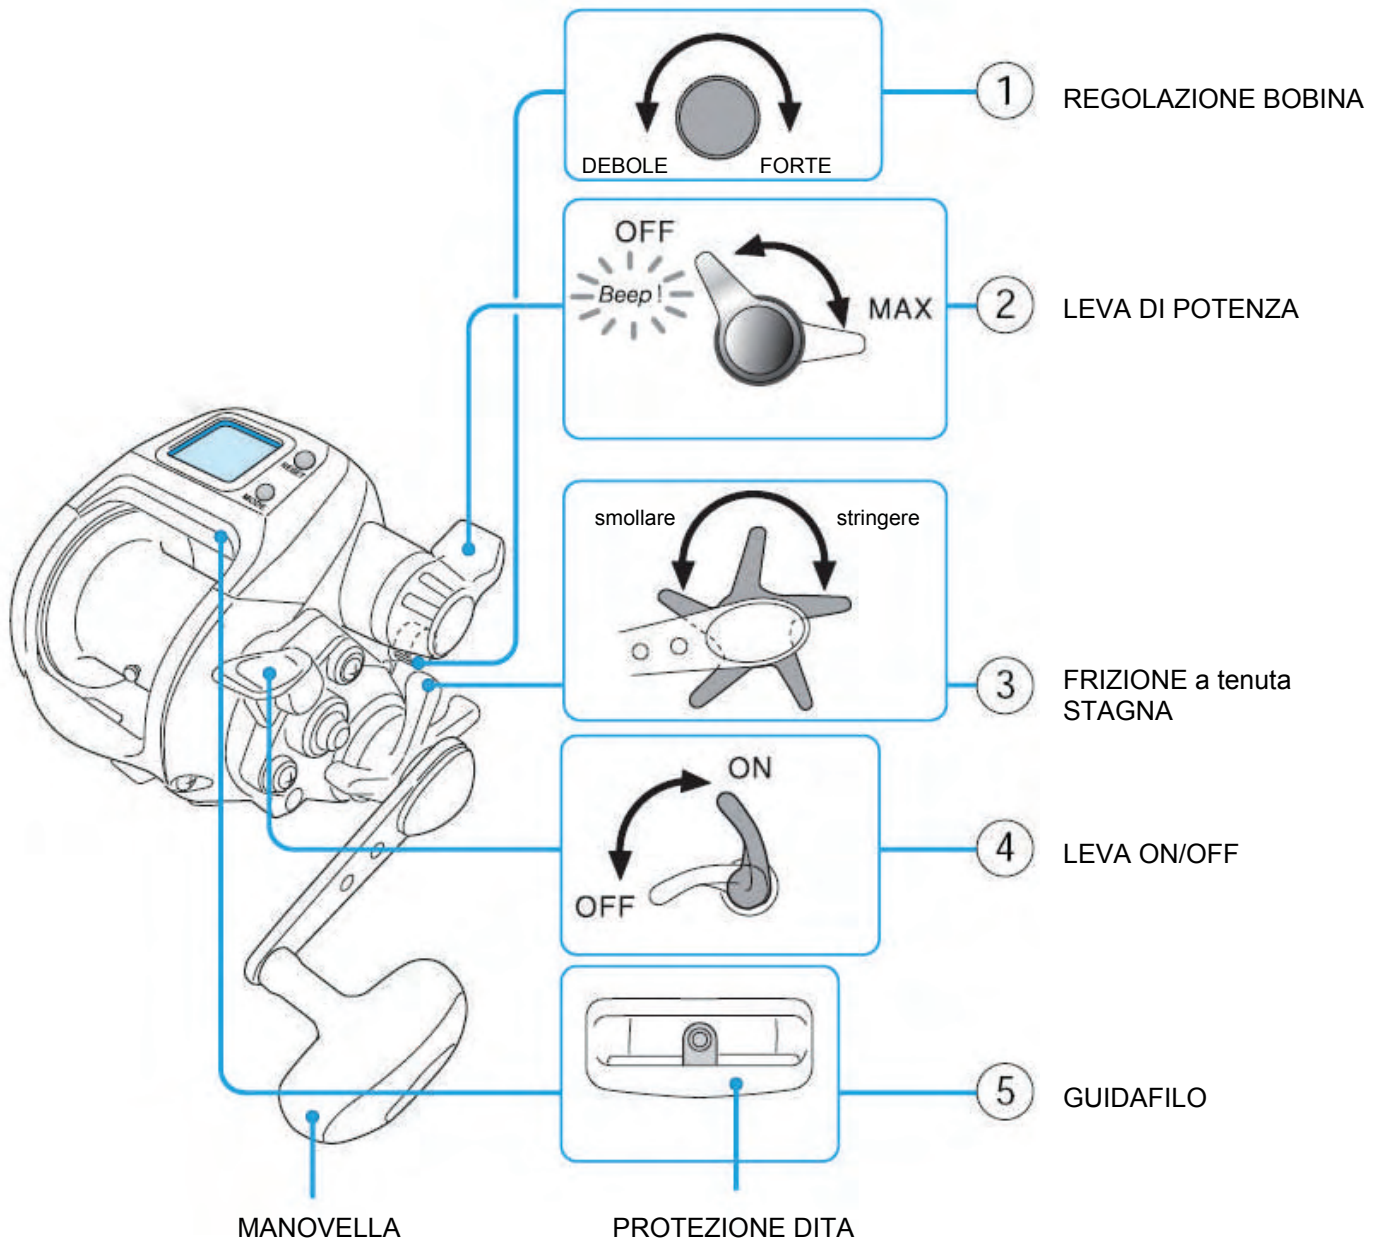

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON IL MULINELLO



Cavo elettrico



CD-R manuale



Custodia



Ago per guidafilo

NOMI E FUNZIONI delle SINGOLE PARTI

1) REGOLAZIONE BOBINA

- Regola la tensione del filo sulla bobina, evitando così possibili “parrucche” o bruschi allentamenti provocati dal peso di amo e piombi.

2) LEVA DI POTENZA

- Utilizzando la leva si può regolare la potenza e la velocità di recupero da 0 (on/off) al massimo, su 32 posizioni

- Posizionando la leva in avanti aumenta la potenza e la velocità.

- Posizionandola indietro, rallenta la velocità di recupero.

- Se la leva non è posizionata su OFF, è impossibile iniziare il recupero. Prima di iniziare il recupero, posizionare quindi la leva su OFF. Un segnale acustico attesterà il positivo posizionamento su OFF.

- La leva serve ad impostare sul display i valori numerici relativi alle varie funzioni.

3) FRIZIONE A TENUTA STAGNA

- Regolare il freno a stella in modo tale da evitare rotture del filo (a seconda del tipo di filo utilizzato) in caso di un forte strappo.

a) Regolare la frizione dopo che il mulinello è stato montato sulla canna e il filo è stato passato attraverso tutti gli anelli

b) Regolare la frizione con la leva su ON, tirando il filo con le mani. Normalmente la frizione viene regolata in modo tale da evitare rotture anche per i fili più sottili.

4) LEVA

Girando la manovella la leva si inserisce automaticamente.

- Posizione ON: si può procedere con l'avvolgimento del filo

- Posizione OFF: la bobina è disinnestata per la fuoriuscita del filo.

5) GUIDAFILO

Il guidafile distribuisce in modo uniforme il filo sulla bobina quando lo si avvolge (in condizioni particolari, con certi tipi di filo, si può verificare una distribuzione non perfettamente uniforme).

Imbobinando il filo stare attenti a non procurarsi delle lesioni alle dita.

6) ACCESSORI DISPONIBILI

- Cavo elettrico.

- Manuale CD-R.

-Custodia.

- Ago per guidafile (questo attrezzo semplifica l'inserimento del filo nel guidafile.)

DATI CARICAMENTO FILO (quando la lunghezza del filo è nota)

Questo metodo si applica quando la lunghezza del filo è nota prima che lo si avvolga. Nell'esempio che segue si avvolgono 280 metri.

1) Far passare il filo attraverso il guidafile e collegarlo alla bobina. L'ago per il guidafile agevola questo procedimento. Fissare bene il filo al fermo (clip) che si trova sulla bobina ad evitare che scivoli via.

2) Spostare la leva di potenza sulla posizione OFF.




3) Fissare le clip del cavo alla batteria (12 V DC)

4) Collegare il cavo connettore con il mulinello (vedere pagina 2)


5) Premere il pulsante MODE e tenerlo premuto per 10 secondi sino a che 0.0 appare sul display.

-Tenere costantemente premuto il pulsante anche dopo che si sarà attivato l'allarme e nel giro di 5 secondi passerete sul display riguardante il caricamento filo.

6) Sul display appare l'indicazione 300 m.

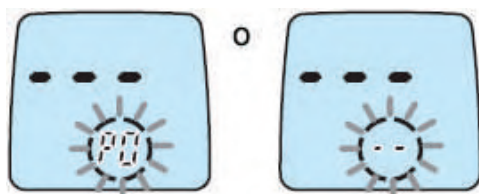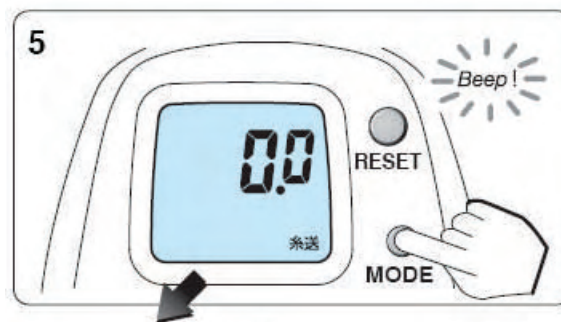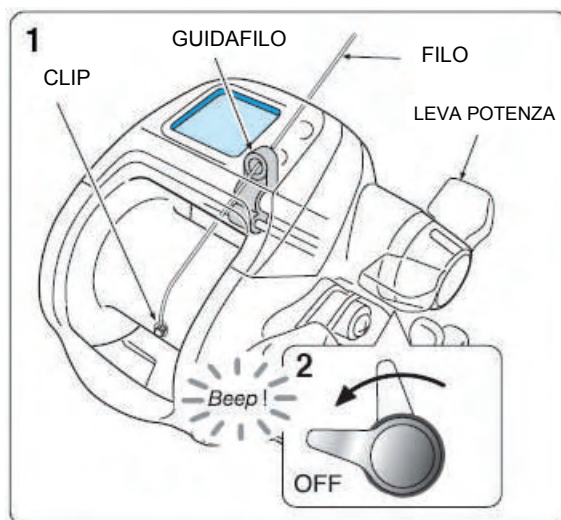

Ignorare queste 2 indicazioni che riguardano fili speciali giapponesi.


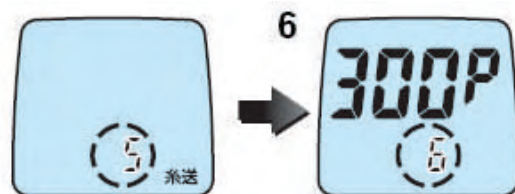


7) Premere il pulsante MODE una volta per completare la procedura sul display che riguarda la profondità filo. P1 lampeggerà.

8) Spingere in avanti la leva di potenza su max e imbobinare il filo sino alla fine.

Quando si spinge in avanti la leva di potenza il P2 sul display si modifica in un indicatore di tensione. Durante l'imbobinamento del filo mantenere il livello di tensione fra il 4 ed il 5.

-Evitare che il filo in fase di avvolgimento sfregio contro le dita.

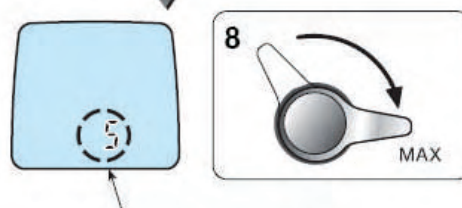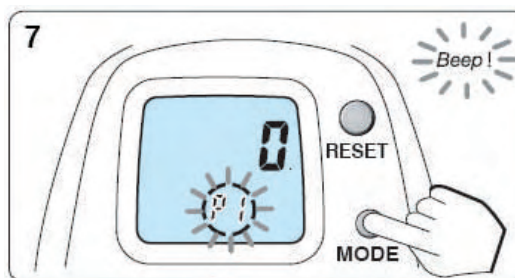

Indicatore di tensione

DATI CARICAMENTO FILO (quando la lunghezza del filo è nota)


9) Dopo l'imbobinamento, riportare la leva sulla posizione OFF




Non avvolgere la fine del filo sulla bobina perché ciò produce errori nel rilevamento della lunghezza. Quando si è vicini alla fine del filo, spostare la leva sulla posizione "OFF" ed avvolgere il filo manualmente.



10) Premere il pulsante RESET per 2 secondi fino a alla visualizzazione di "300" sul display (300 è l'indicazione prememorizzata).

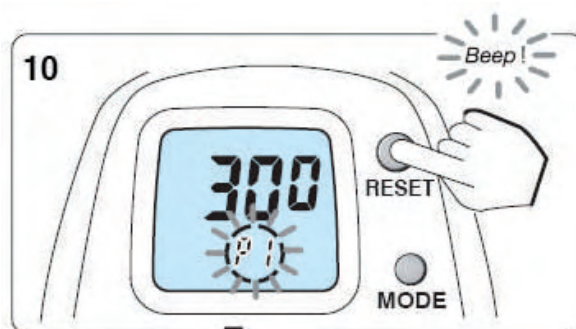


11) Inserire la lunghezza del filo tramite la leva di potenza (nella figura a destra la lunghezza del filo è di 280 metri.)

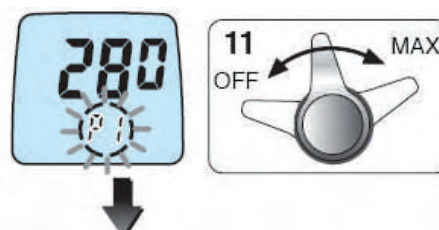

12) Premere il pulsante "RESET" per 2 secondi e si udirà il segnale acustico (beep). Sul display riapparirà "0.0" in segno di completamento della procedura.

Se dovesse apparire la scritta "ERR" sul display, premere di nuovo il pulsante "RESET" e ripetere l'operazione.

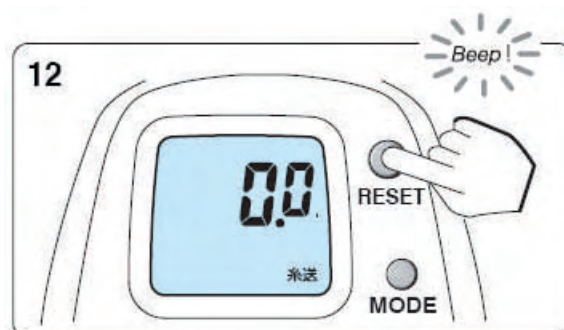

DATI CARICAMENTO FILO (con backing, filo di riempimento)

Questo metodo viene utilizzato per fili di lunghezza superiore ai 100m




1) Far passare il filo di riempimento attraverso il guidafile e collegarlo alla bobina. L'ago per il guidafile agevola questo procedimento. Fissare bene il filo alla clip posizionata sulla bobina ad evitare che scivoli via.

2) Avvolgere il filo di riempimento. Se la leva di potenza non è già sulla posizione OFF, riportare su OFF prima di iniziare l'operazione di avvolgimento.

3) Collegare il filo di riempimento in modo sicuro alla lenza madre.

4) Premere il pulsante MODE per 10 secondi sino a che sul display appare 0.0
P1 si metterà a lampeggiare.

-Tenere premuto il pulsante anche dopo che, nel giro di 2 secondi, l'allarme si sarà attivato. Dopo cinque secondi apparirà il display relativo al caricamento del filo. Successivamente premere il pulsante MODE e P1 inizierà a lampeggiare.

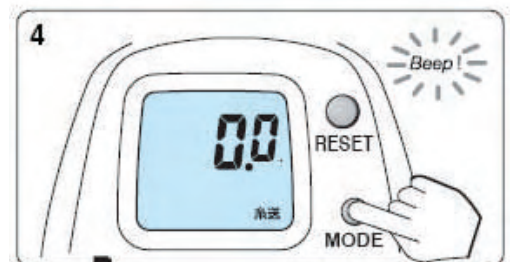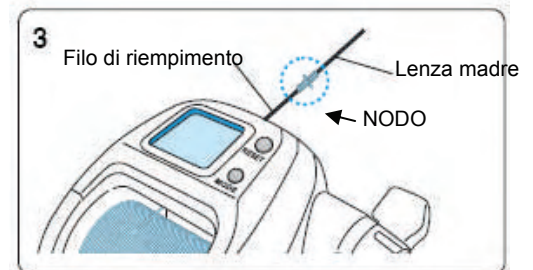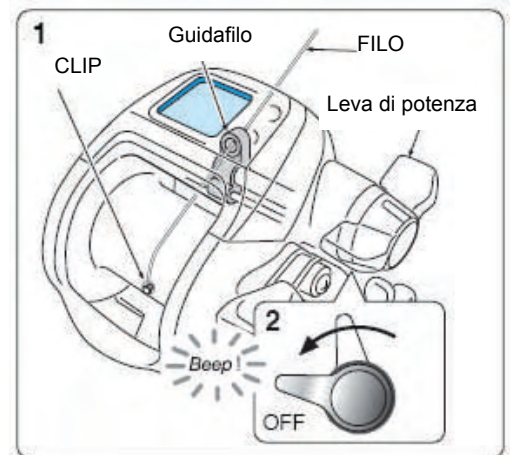

Impostazione lunghezza filo

Ignorare queste indicazioni che riguardano soltanto fili speciali giapponesi


DATI CARICAMENTO FILO (con backing, filo di riempimento)

8) Quando appare il display relativo all'inserimento della lunghezza del filo, premere di nuovo il pulsante MODE per far apparire il display relativo al filo di caricamento

P2 lampeggerà

9) Imbobinare altri 100 m. di filo mantenendo la tensione al livello consigliato.

-Spostando in avanti la leva di potenza, P2 si trasforma in un indicatore della tensione del filo. Mantenere la tensione del filo tra 4 e 5 nella fase di imbobinamento.

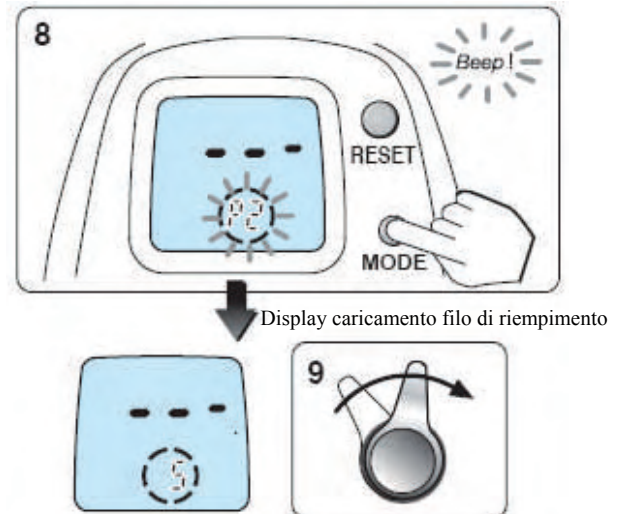

Se il filo viene imbobinato in un ambiente interno a bassa velocità ed a tensione elevata per un lungo lasso di tempo (*1), il motore può surriscaldarsi e bloccarsi. Prima di inserire un valore spostare la leva di potenza. Questo problema non si registra pescando in quanto l'acqua del mare contribuisce a raffreddare il motore.


(*1) Se il filo viene imbobinato per un lasso di tempo di 10 min., la funzione di prevenzione di surriscaldamento del motore provvederà automaticamente al blocco dello stesso. In questo caso, il display lampeggerà e qualsiasi funzione cesserà di essere operativa per 5 minuti. Quando sul display apparirà il conto alla rovescia "4→3→2→1→0" (min), si udirà un "beep" e i dati inseriti saranno nuovamente disponibili nello stesso modo in cui lo erano prima dell'arresto del motore.

10) Premere il pulsante RESET per 2 secondi. P2 lampeggerà e l'indicatore visualizzerà 50 nella parte alta. I numeri nella parte alta dell'indicatore aumentano progressivamente man mano che si avvolge il filo.

11) Imbobinare i rimanenti 50m. mantenendo la tensione del filo a livello consigliato. Non imbobinare completamente il filo sulla bobina.

12) Premere il pulsante RESET per 2 secondi. Il contatore visualizzerà 100 nella parte alta.


13) Imbobinare i rimanenti 50m mantenendo al tensione del filo al livello consigliato

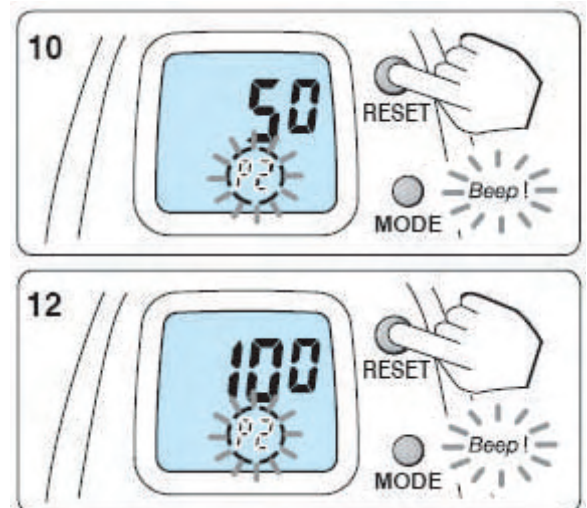

Non imbobinare interamente il filo sulla bobina perché ciò può causare errori nell'indicazione della lunghezza. Spostare la leva di potenza su OFF e imbobinare a mano in prossimità della fine del filo.

14) Premere il pulsante RESET per 2 secondi e sul display si visualizzerà 0.0. La procedura è così completata.

Se sul display appare "Err", tornare all'inizio della procedura e ripetere l'inserimento dei dati.

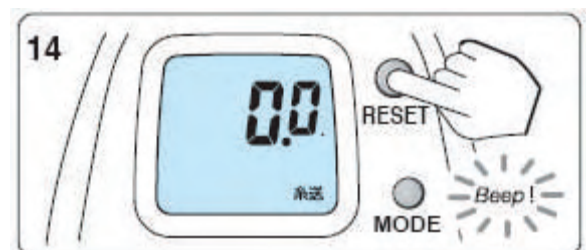

RIASSETTO DATI INSERIMENTO FILO (permette una nuova impostazione della profondità)

Questo metodo viene utilizzato per reimpostare i dati dopo che il filo principale è stato avvolto. Questo metodo richiede l'utilizzo di un filo principale di 100 m o di una lunghezza definita superiore ai 100 m


1) Collegare la batteria al mulinello.

2) Premere il pulsante MODE per 10 secondi, ed il display visualizzerà 0.0.

-Tenere premuto il pulsante anche dopo che l'allarme si è attivato nel giro di 2 secondi. Dopo 5 secondi apparirà il display relativo al caricamento del filo. Successivamente premere il pulsante MODE e P1 inizierà a lampeggiare

3) Premere il pulsante MODE altre 3 volte e impostare il MODE sul filo di caricamento 2. Questo MODE fa lampeggiare P3 sulla parte bassa sinistra del display.


4) Fare uscire 50 m. di filo dalla bobina.

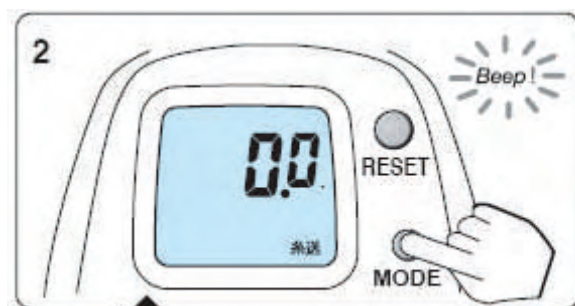


MODE
BUTTON



MODE
BUTTON

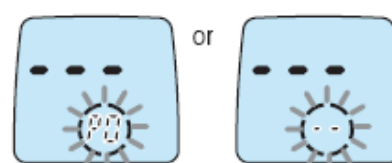


Ignorare questa indicazione riguardante fili che vengono utilizzati solo in Giappone.

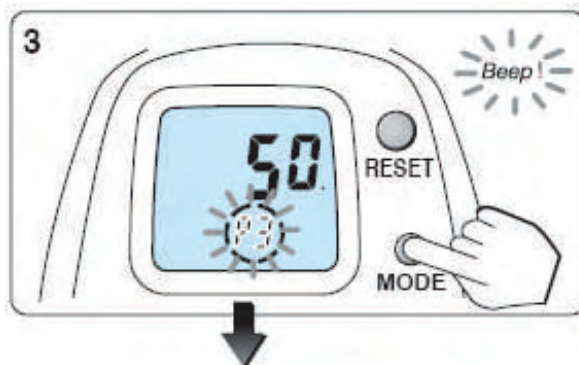

Display per reimpostazione dati.


INSERIMENTO DATI FILO (registrazione)

5) Premere il pulsante RESET per 2 secondi. Questo evidenzierà il numero 100 nell'area bassa del display.

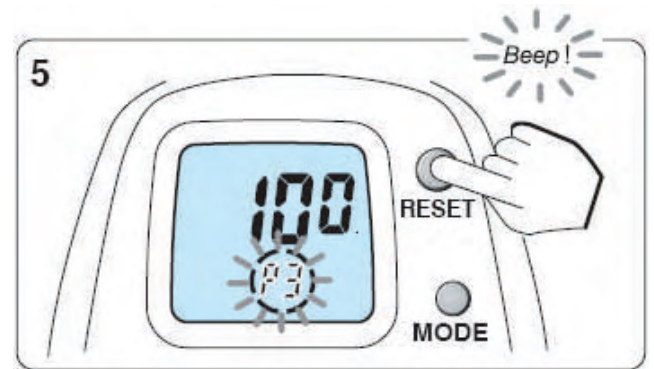

6) Fare uscire ulteriori 50m di filo dalla bobina

7) Premere il pulsante RESET per 2 secondi per visualizzare 100 sulla parte alta del display.

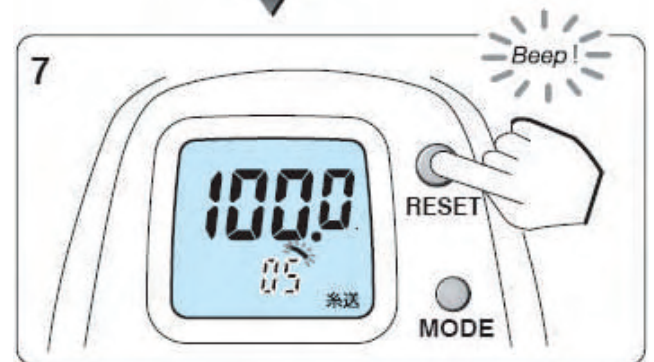

8) Imbobinare i 100m di filo che sono stati fatti fuoriuscire dal mulinello. La procedura risulta così completa.



ATTENZIONE

- 1) Non imbobinare completamente il filo perché questo può comportare errori nell'indicazione della lunghezza. Spostare la leva di potenza su OFF e imbobinare a mano in prossimità della fine del filo.
- 2) Fili tracciati sotto le 10lb non possono essere utilizzati per la registrazione.

Se sul display appare "Err", premere il pulsante MODE e ripetere l'impostazione.

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (1.display impostazione mode)

Come impostare le varie funzioni disponibili

1. Nel mode sono disponibili molte funzioni utili.
2. Servirsi della leva di potenza per modificare i valori numerici sul display relativi ad ogni singola funzione. Completare le varie impostazioni ed inserire i dati premendo il pulsante MODE.

1) Tenere premuto il pulsante MODE per 5 secondi per selezionare un display.

- Tenendo premuto il pulsante MODE lo scorrimento sul display è rapido e velocemente si ritorna al display relativo alla profondità.



- Ad ogni impostazione sul display i dati in memoria possono essere conservati premendo il pulsante RESET.



2) Utilizzare la leva di potenza per impostare i valori numerici.

Posizionando su MAX i numeri scorrono rapidamente in ordine progressivo verso i valori più alti. Sulla posizione OFF, i numeri scorrono rapidamente verso i valori più bassi.

Sulla posizione media, i numeri si modificano più lentamente.

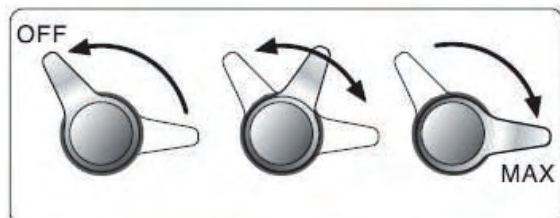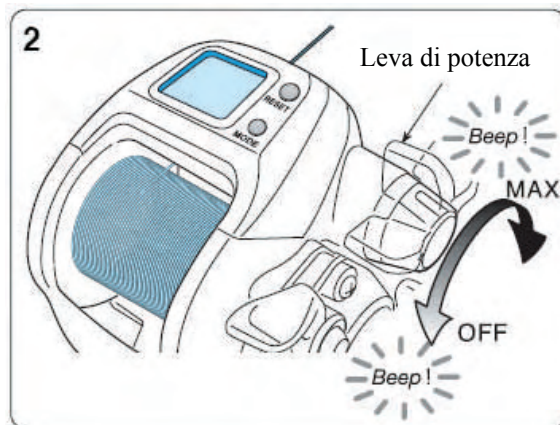


3) Premere il pulsante MODE per completare l'impostazione.

- Premendo il pulsante MODE si registrano i valori selezionati e si accede al display successivo.

- Tenendo premuto il pulsante MODE si velocizzano i passaggi sino a tornare al display che indica la profondità.

- Quando si pesca, tornare al display indicatore di profondità.

Premendo il pulsante RESET sul display di impostazione dati si ritorna ai valori memorizzati.

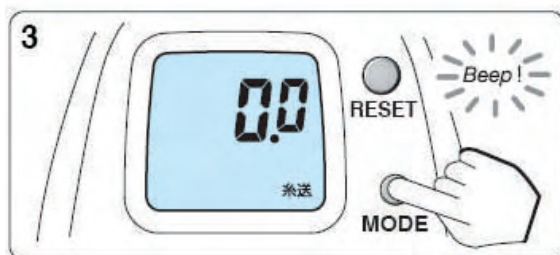


IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (2.prima di iniziare a pescare)

Impostazione profondità dalla superficie

Prima di iniziare a pescare accertare che il contatore sia posizionato su 0.0 a partire dalla superficie dell'acqua. Questo è estremamente importante per garantire dati di lettura certi circa la profondità alla quale si pesca.


1) Collegare il mulinello alla batteria, far passare il filo attraverso tutti gli anelli e predisporre la lenza.

2) Fissare la canna nella sua precisa posizione di pesca.

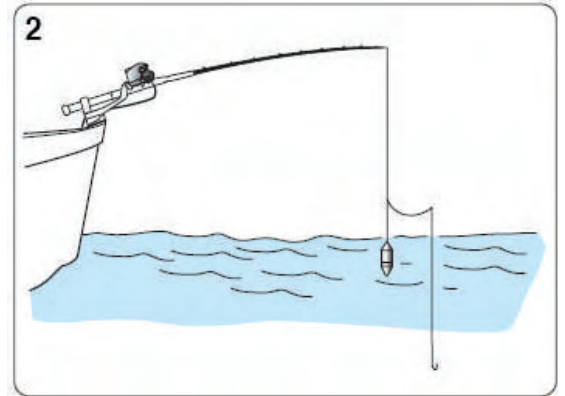

3) Una volta che l'esca è a livello della superficie dell'acqua premere il pulsante RESET. (impostazione superficie acqua a 0)

Sul display appare 0.0 e **船止** lampeggia.

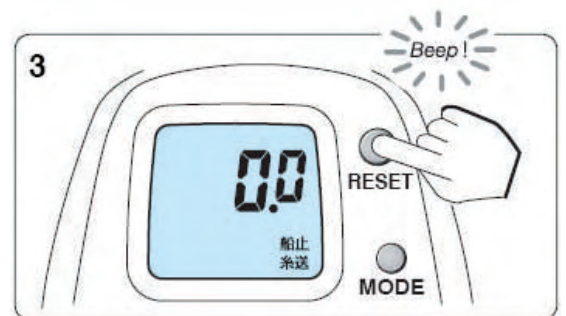

1. Quando viene imbobinato un nuovo filo o quando il filo è sottoposto ad una forte tensione, si può registrare uno scarto fra la profondità alla superficie rilevata e quella reale. In questo caso risistemare il tutto tramite il pulsante RESET.

Quando la lenza madre viene tagliata o si rompe.

-In caso di rottura del filo, rivedere i dati come segue.

-Rimbobinare il filo fino alla vetta della canna e premere il pulsante RESET per 2 secondi. Se sul display appare 0.0 la revisione dei dati è stata completata correttamente.



Non tenere continuamente premuto il pulsante RESET; questo a prevenire errori sul contatore.

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (3.funzione arresto automatico)

Impostazione per arresto automatico

L'arresto automatico porta l'esca ad arrestarsi automaticamente in superficie alla profondità preselezionata, eliminando la necessità di monitorare continuamente il display della profondità intanto che l'esca sale.

- Nel MODE per il recupero elettrico, l'avvolgimento si blocca automaticamente alla profondità di arresto automatico preselezionata.
- Una volta preparata l'esca, premere sul pulsante RESET per riportare il contatore di profondità sullo 0 (impostazione superficie acqua a zero) 船止 questo simbolo apparirà sul display.
- Senza che il pulsante RESET venga premuto, il recupero si blocca alla profondità di 5m.
- Se è stato premuto il pulsante RESET, l'allarme suonerà ad intervalli di 2 m oltre la profondità di 7 m ed il recupero si arresterà a 2 m.
- Quando la profondità di arresto viene impostata premendo il pulsante MODE, l'allarme suonerà ogni 2 m oltre la profondità di 6 m ed il recupero si arresterà alla profondità scelta.
- Dopo che l'arresto automatico avrà bloccato l'avvolgimento la leva di potenza potrà essere utilizzata sino a 0.0m. Va però tenuto presente che oltre 0.0m la leva di potenza ed il recupero automatico non potranno essere utilizzati sino a che non si premerà il pulsante RESET.
- In dipendenza dello sbandamento della barca e del peso del piombo la profondità di arresto automatico può subire leggere variazioni. Se accade aumentare la profondità di arresto automatico.

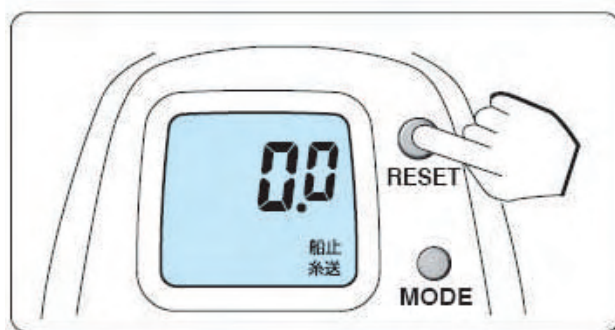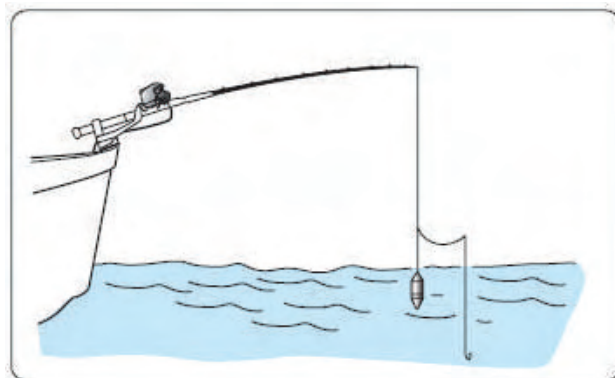

Posizionare la profondità su zero e lanciare l'esca

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (4.funzione arresto automatico)

Impostazione per arresto automatico



La profondità per l'arresto automatico può essere impostata per soddisfare le singole esigenze

-L'arresto automatico è regolato per operare a profondità da 1m a 5m (con incrementi di 10cm)

-Questa funzione impedisce che girelle esche ecc entrino nell'anello della vetta e serve a bloccare l'esca ad una profondità di sicurezza.

-Lo stiramento del filo può causare un errato rilevamento della profondità. In questo caso riportare il contatore su zero alla superficie

1) Alzare la canna e regolare la lunghezza del filo dal cimino in modo tale da poter avere agevole accesso all'esca. Nel disegno la lunghezza è 3 metri

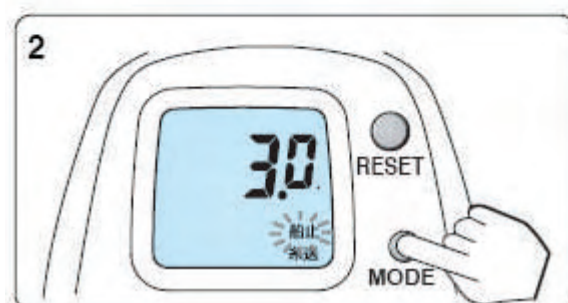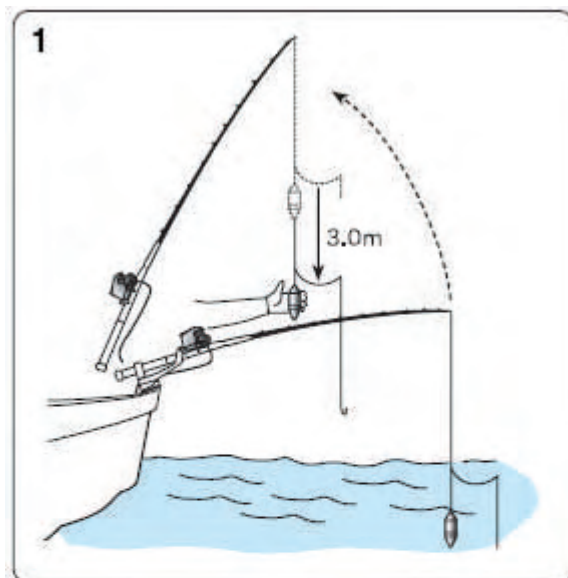


Per controllare e cambiare i piombi l'esca ecc.

USO

1) Dopo aver regolato la lunghezza premere per 2 secondi il pulsante MODE.

Quando lampeggia la procedura è stata completata.

Il valore memorizzato è 1.0 metri.

Il simbolo  lampeggia a completamento della procedura

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (4.funzione scorrimento filo)

Funzione scorrimento filo


Il motore assiste la rotazione della bobina nella fase di rilascio del filo.

- Il meccanismo si attiva alla profondità di 2.5 metri dopo la profondità selezionata per l'arresto automatico.
- Se lo scorrimento del filo si blocca quando l'esca scende, il filo non riprenderà a scorrere a meno che venga riavvolto sino alla profondità di arresto automatico e l'operazione ripetuta.
- In fase di rilascio un allarme si attiva dopo quattro minuti e per sicurezza blocca lo scorrimento del filo.
- La velocità di uscita del filo è regolabile (32 livelli di velocità) da 0 (lento) a rapidissimo (alta velocità). La regolazione avviene servendosi del pulsante MODE.

1) Premere il pulsante MODE per accedere al display riguardante la velocità di rilascio.
La velocità memorizzata è 5.
Selezionare la velocità con la leva di potenza.

-I valori aumentano se si sposta in avanti la leva di potenza; diminuiscono se la si sposta in dietro.

2) Per completare l'operazione, premere sul pulsante MODE sino a che il display visualizzerà la profondità dell'acqua.
Il simbolo 糸送 si spegnerà.

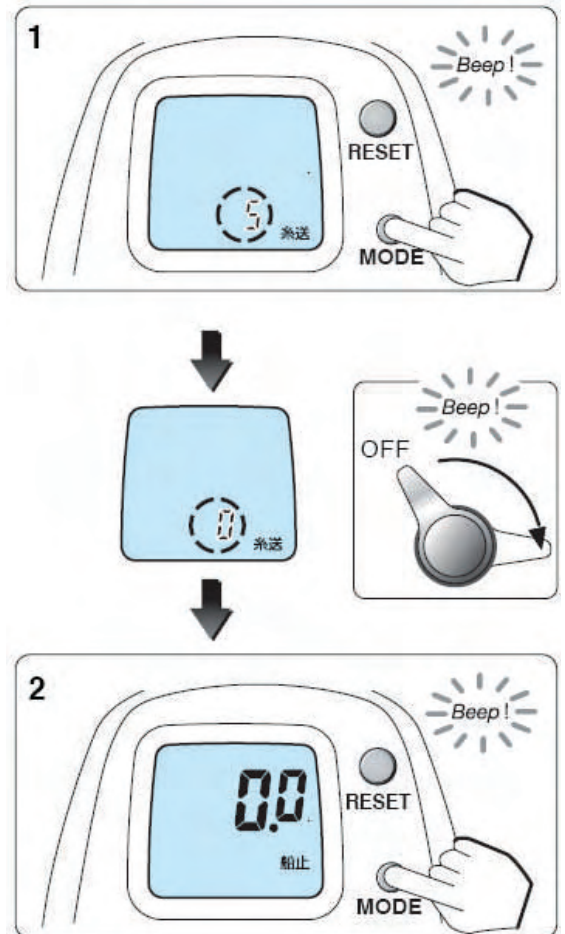

Se la frizione è posizionata su ON, eventuale filo in eccesso verrà avvolto.
In questo caso ridurre la velocità di uscita del filo e riportate la frizione su OFF

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (5.timer relativo al tempo rimanente)

Timer relativo al tempo rimanente

Questa funzione è importante per il giusto timing di pesca.


-Questa funzione indica il tempo passato dal momento della presentazione dell'esca. Può essere utilizzata per il recupero, per il Jigging o per il semplice avvolgimento della lenza.

-Il timer si attiva a partire da 7 metri, salvo sia stato memorizzato un diverso raggio di pesca.

Il tempo viene calcolato in secondi se quello che rimane è inferiore a 60 secondi, in minuti se il tempo che rimane è superiore a 60 secondi.

(Il timer sul display non può essere posto su OFF)

-Sul display l'indicazione del tempo che rimane si spegne quando l'avvolgimento del filo arriva alla profondità di arresto automatico.

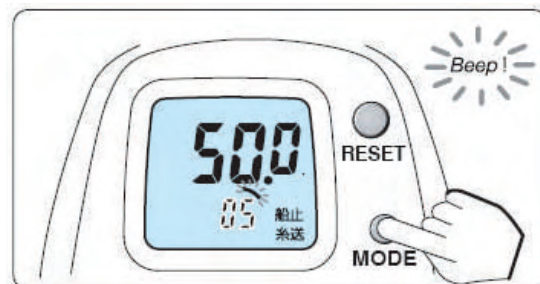

Per il primo minuto il contatore indica gli incrementi in secondi, successivamente in minuti.



Le tacche esterne rappresentano 10 secondi per ogni segmento



Se si preme il pulsante MODE intanto che il timer è in funzione lo fa ripartire da zero

FUNZIONI UTILI

Vari tipi di allarmi.

Diverse informazioni vengono trasmesse attraverso gli allarmi

Allarme leva di potenza.

Il posizionamento della leva di potenza su MAX o OFF fa scattare un allarme



Allarme arresto automatico

Nella fase di recupero, a partire da 6m dalla profondità di arresto automatico, un allarme suona a intervalli di 2 m. Al raggiungimento della profondità di arresto automatico, un allarme suona più a lungo.

BEEP

Ogni volta che si schiaccia un pulsante è udibile un "beep".

Allarme in caso di voltaggio eccessivo

In caso di collegamento ad una fonte elettrica che presenta un voltaggio eccessivo, l'allarme suona in continuazione. Sconnettere immediatamente il mulinello.

Allarme rilascio filo

In fase di avvolgimento del filo, per ragioni di sicurezza un allarme viene attivato dopo 4 minuti e blocca l'avvolgimento del filo

Illuminazione del display.

L'illuminazione del display favorisce la lettura anche in condizione di semi oscurità.

-Sino a quando il mulinello è collegato alla batteria lo schermo viene illuminato.

Le condizioni seguenti possono rendere problematica la lettura dello schermo.

- 1) Utilizzo di occhiali polarizzati
- 2) Temperature inferiore a -10° in inverno e superiori ai 60° in estate.
- 3) Quando la luce colpisce il display da angoli particolari, la lettura può risultare difficoltosa. Ciò non comporta comunque problemi di funzionamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MULINELLO

Dettaglio caratteristiche tecniche

NOME DEL PRODOTTO		TANACOM 500S	
CODICE DEL PRODOTTO		40801367	
Rapporto di recupero (recupero manuale)		3.6 : 1	
Peso (g.)/(oz)		670 g / 23.6 oz	
Potenza massima frizione (kg)/(lb)		8 kg/17.6 lb	
Capacità filo		Trecciati	Monofili
		40lb-470m(510yds)	0.50mm-230m(250yds)
		50lb-350m(380yds)	0.55mm-190m(205yds)
		60lb-300m(325yds)	—————
Numero cuscinetti a sfere		2	
Votaggi consentiti		DC 12 V – 16.8 V	
Massima velocità di recupero (senza carico)		160 m / min	
Normale velocità di recupero (1kg di carico)		Approssimativamente 125 m / min	
Massima velocità istantanea di riavvolgimento		13 kgf	
Corrente elettrica (Amps)	senza carico	2	
	stallo	8	
	massimo	11	
Cambiamento velocità	senza carico	0 – 160 m / min (continuous shifting)	

-Alta velocità (senza carico) = voltaggio 12V, velocità massima di avvolgimento a bobina piena.

-Velocità normale massima di recupero = peso 1,5 kg, la velocità media con 100m di filo.

-Velocità massima di recupero = voltaggio 12V, minimo raggio della bobina.


Contatore

Dysplay profondità da - a	contatore ; 0.0 – 999.9 m contatore alla rovescia: -99.9 – 999.9 m
Temperature di utilizzo da - a (°)	-10 to +60 (gradi centigradi)

Le specifiche possono subire variazioni a seguito di miglioramenti apportati al prodotto.

DISTINTA RICAMBI

TANACOM 500S

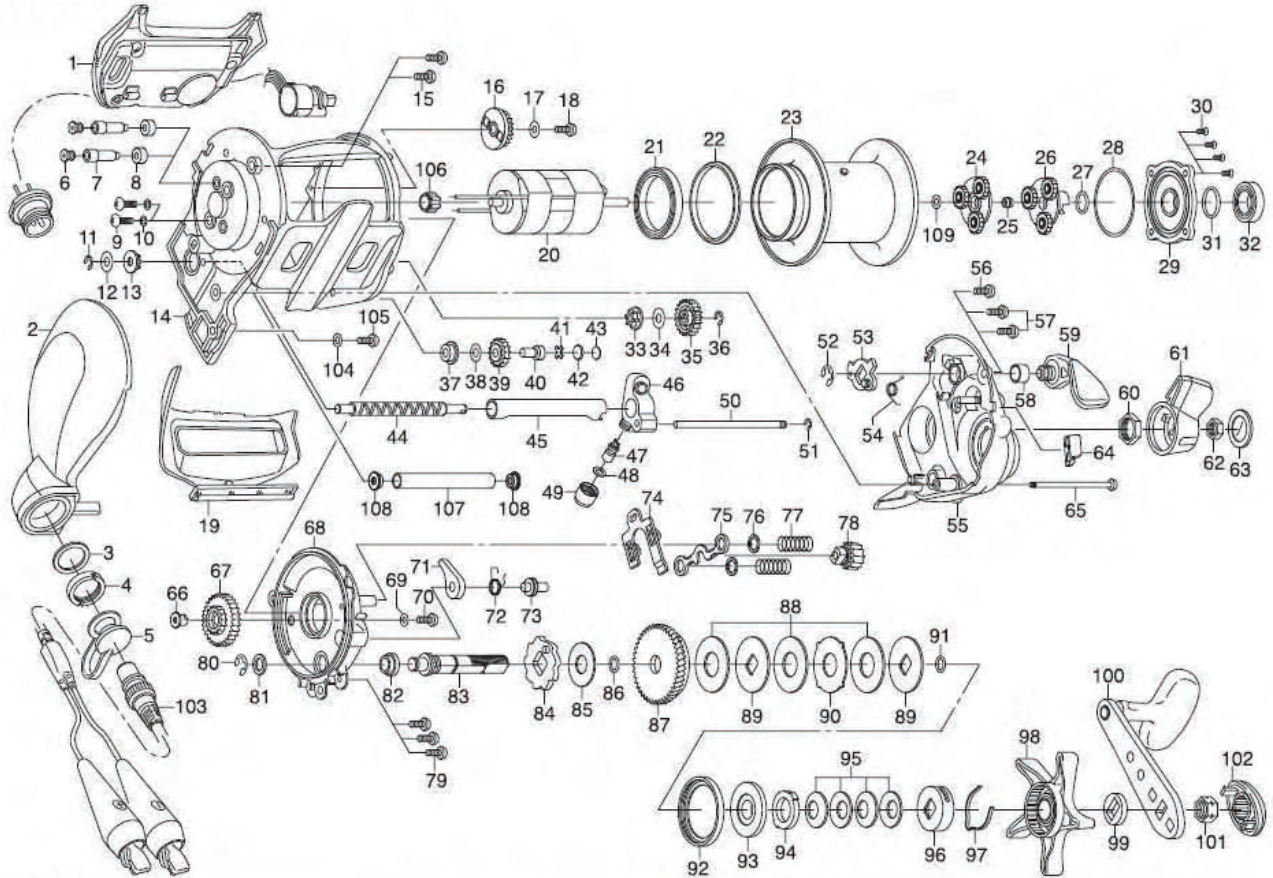

TANACOM 500S

No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name	No.	Parts No.	Parts Name
1	6G853303	IC MODULE	46	6F553601	LEVELWIND	91	6F657801	DRAG O RING
2	6G853602	L/S PLATE	47	61220601	LEVELWIND PAWL	92	6F827001	DRAG COLLAR WASHER
3	6G876101	RECEPTACLE WASHER	48	6F950200	LEVELWIND WASHER	93	6G855801	DRAG COLLAR
4	6G876201	RECEPTACLE NUT	49	6E354101	LEVELWIND NUT	94	6G450601	EARED DRAG COLLAR
5	6F661001	CONNECTOR CAP	50	6G852501	LEVELWIND POST	95	6F673601	DRAG SPRING WASHER
6	6F658501	CORD SHIELD(A)	51	6B864101	LEVELWIND POST RETAINER	96	6F862901	DRAG HOLDER
7	6F657701	CORD SHIELD(B)	52	63207601	CLUTCH CAM RETAINER	97	6B747702	DRAG HOLDER LEAF SPRING
8	6F657501	CORD PACKING	53	6F861701	CLUTCH CAM	98	6F863014	STAR DRAG
9	6G876301	MOTOR HOLDER SCREW	54	6G853201	CLUTCH CAM SPRING	99	6F863202	HANDLE COLLAR
10	6G213001	MOTOR HOLDER SCREW O RING	55	6G856202	R/S PLATE	100	6G668001	HANDLE
11	63205901	WORM SHAFT RETAINER	56	6G271101	R/S PLATE SCREW(A)	101	6B862102	HANDLE NUT
12	63716905	WORM SHAFT WASHER	57	6G205101	R/S PLATE SCREW(B)	102	6F471207	HANDLE CAP
13	6F467201	WORM SHAFT BUSHING	58	6G907801	CLUTCH COLLAR	103	6Z017993	ELECTRIC POWER CORD
14	6G851802	FRAME	59	6F861412	CLUTCH LEVER	104	6G256401	L/S PLATE SCREW(B) WASHER
15	63516401	L/S PLATE SCREW(A)	60	6G139601	POWER LEVER NUT(A)	105	6B679308	L/S PLATE SCREW(B)
16	6G851901	IDLE GEAR(A)	61	6F862301	POWER LEVER	106	6G077101	ONEWAY CLUTCH
17	6G539402	IDLE GEAR(A) WASHER	62	63424004	POWER LEVER NUT(B)	107	6G971401	PIPE
18	6G171402	IDLE GEAR(A) SCREW	63	6F862801	POWER LEVER COVER	108	6G989901	COLLAR
19	6G855901	FINGER GUARD	64	6E286003	LINE HOLDER	109	6B536103	SPOOL GEAR WASHER
20	6G852701	MOTOR	65	6G691902	FRAME SCREW	200	6Y469901	MANUAL CD-R
21	6G852601	SPOOL BALL BEARING	66	6G855301	IDLE GEAR(B) NUT			
22	6G855001	SPOOL BEARING PACKING	67	6G855401	IDLE GEAR(B)			
23	6G853701	SPOOL	68	6G855101	SET PLATE			
24	6G854101	SPOOL PLATE GEAR(A)	69	6B554301	IDLE GEAR(B) WASHER			
25	6F024901	SPOOL PLATE GEAR(B) BUSHING	70	63522510	IDLE GEAR(B) SCREW			
26	6G854601	SPOOL PLATE GEAR(B)	71	6F597201	ANTI-REVERSE PAWL			
27	6F657801	SPOOL PLATE O RING	72	6F860301	ANTI-REVERSE PAWL SPRING			
28	6F273301	SPOOL PLATE GEAR(B) O RING	73	6G854401	SPRING HOLDER			
29	6G854901	SPOOL PLATE	74	6G855501	YOKE PLATE			
30	6B395505	SPOOL PLATE SCREW	75	6E252102	YOKE			
31	6G205500	SPOOL PLATE BEARING WASHER	76	6E037704	YOKE WASHER			
32	6G055101	SPOOL PLATE BALL BEARING	77	6F935201	YOKE SPRING			
33	6F467201	WORM SHAFT BUSHING	78	6G855601	PINION GEAR			
34	63716905	WORM SHAFT WASHER	79	6F939701	SET PLATE SCREW			
35	6G852401	WORM SHAFT GEAR	80	63207601	DRIVE SHAFT RETAINER			
36	63205901	WORM SHAFT RETAINER	81	6F481201	DRIVE SHAFT WASHER(A)			
37	6G676801	MECHANICAL BRAKE GEAR BUSHING	82	6F716101	DRIVE SHAFT BUSHING			
38	6E529803	MECHANICAL BRAKE GEAR WASHER	83	6G855201	DRIVE SHAFT			
39	6G856101	MECHANICAL BRAKE GEAR	84	6E290801	RATCHET			
40	6G856001	MECHANICAL BRAKE PIN	85	63746604	DRIVE SHAFT WASHER(B)			
41	6F853602	MECHANICAL BRAKE WASHER(A)	86	6F657801	DRAG O RING			
42	6F853501	MECHANICAL BRAKE WASHER(B)	87	6G855701	DRIVE GEAR			
43	63749102	MECHANICAL BRAKE WASHER(C)	88	6F055402	DRAG DISC WASHER			
44	6G852301	WORM SHAFT	89	6F796302	DRAG LIP WASHER			
45	6G852201	WORM SHIELD	90	6F796101	EARED WASHER			

ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO

SINTOMI	POSSIBILI CAUSE	COSA FARE	PAG.
Il motore non risponde ai comandi della leva di potenza	Sul display appare 0.0 m	E' normale. Questa funzione serve ad evitare un super imbobinamento. Premere il pulsante RESET per continuare	17
	La leva non è stata posta sulla posizione OFF	Posizionare la leva su OFF e riportarla in avanti per attivare il recupero	8
	Alimentazione elettrica instabile	Utilizzare una batteria carica	2
Lo schermo non si visualizza	Batteria non sufficientemente carica	Ricaricare la batteria	2
	Cavo elettrico consumato	Sostituire il cavo	4
	Errata connessione alla batteria	Collegare il cavo in modo corretto	2
Il mulinello va a strappi	Voltaggio insufficiente	Sostituire la batteria	2
L'arresto automatico non funziona	Non è stato premuto il pulsante RESET.	Premere il pulsante RESET per riportare la profondità sullo zero con l'esca in superficie	16
	Errore dovuto al peso dell'esca o al rollio della barca	Resettare le impostazioni relative alla funzione di arresto automatico	18
	Allungamento del filo	Resettare il contatore di profondità alla superficie	16
Errori del contatore	La lunghezza del filo è aumentato per stiramento (strech)	Resettare il contatore di profondità alla superficie	16
	Si è verificato un forte cambio di tensione a causa della ferrata o mancata ferrata di un pesce	Tornare alla procedura di impostazione dati caricamento filo	9-14

Se, malgrado i consigli di cui sopra il mulinello non riprenderà a funzionare perfettamente o in caso di anomalie diverse da quelle sopra indicate, contattare il vostro rivenditore.

Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	DAIWA SPORTS LIMITED
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire, Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	http://www.daiwasports.co.uk/

COMPANY NAME	DAIWA FRANCE S.A.S
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	http://www.daiwa-france.fr/

COMPANY NAME	DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Groebenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	http://www.daiwa-cormoran.info/

COMPANY NAME	Daiwa Corporation
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	http://www.daiwa.com/

COMPANY NAME	Daiwa Australia Pty. Ltd
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	http://daiwafishing.com.au/

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED.

*ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

*200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT

*SOIT 1 AN APRES L'ACHAT

*SOIT 200 H D'UTILISATION

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado.

*Un año de la fecha de la compra original

*200 horas totales de uso