
指定入力

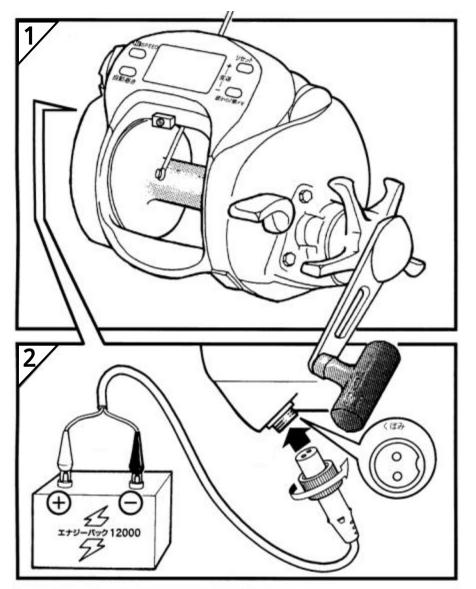

指定入力とは当社「棚センサーブライト」を巻くとき、データを入力するだけで道糸入力できる便利な入力方法です。

ただし下記の場合のみ可能です。 下巻きをしない場合

データ一覧表に記載されている号 数および巻き糸量の場合

道糸をレベルワインドに 通してスプールに結ん でください。


- 1 付属の糸通しピンを使うとかんたんに通せます。
- 2 スプール面での糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。

ワニグチクリップを電源 (DC12V) につなぎます。

赤キャップ プラス(+) 黒キャップ マイナス(-)

コードコネクターをリール本体に取り付けます。

コネクターは + 一逆接防止のため図のような形状 (くぼみ)になっております。 ご注意ください。

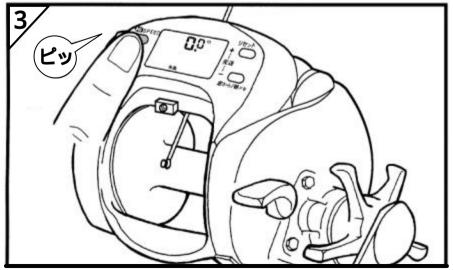



Hi SPEED スイッチか 自動巻き スイッチを押 して道糸を最後まで巻き ます。

最後に糸を巻き込まないようにしてく ださい。

フィンガーガードに糸が当たると、リールが傷つくことがあります。 糸が当たらないようご注意ください。

当社胴付糸「棚センサーブライト」を巻くとき、たいへんかんたんな入力方法です。

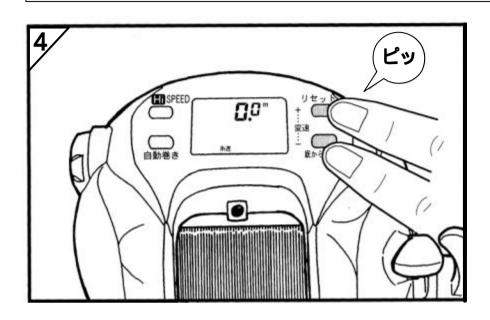

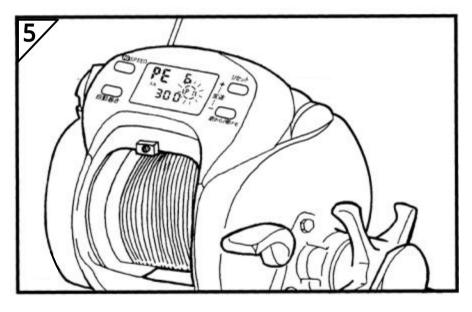

表示[0.0m]のときに、 <u>リセット</u> スイッチと 底から / 棚メモ スイッチを同時に 5 秒間押し続けてください。

初期設定PE 6号 - 300mの 画面になります。

SPEED スイッチか 自動巻き スイッチを押して、数値をセットし、 リセット と 底から / 棚メモ スイッチを同時に押せば完了です。



Hi SPEED スイッチを押すと、PE 8号、10号、ナイロンとデータが上がり、自動巻き スイッチを押すとデータが下がっていきます。

データー覧表


| PE(左上の表示がPEの場合) | | | | | | ナイロン(左上の表示がLの場合) | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| 4号 | 100m | 200m | 300m | 400m | 470m | 5号 | 100m | 200m | 300m | 400m | 420m |
| 5号 | 100m | 200m | 300m | 350m | | 6号 | 100m | 200m | 300m | 330m | |
| 6号 | 100m | 200m | 300m | | | 7号 | 100m | 200m | 280m | | |
| 8 号 | 100m | 200m | 220m | | | 8 号 | 100m | 200m | 240m | | |
| 10 号 | 100m | 170m | | | | 10 号 | 100m | 200m | | | |

ハイパータナコン500DXには、あらかじめ「棚センサーブライト」6号-300mのデータが入力されています。「棚センサーブライト」6号-300mを巻く場合は、データの入力は不要です。

ハイパータナコン 500DX

糸長入力

ただしリールに巻く糸の長さがわかる場合 「棚センサーブライト」を巻かれる方は、もっとかんたんな入 「棚センサーフフィ ト」でピル・シント 力方法ものます。くわしくはこととが終

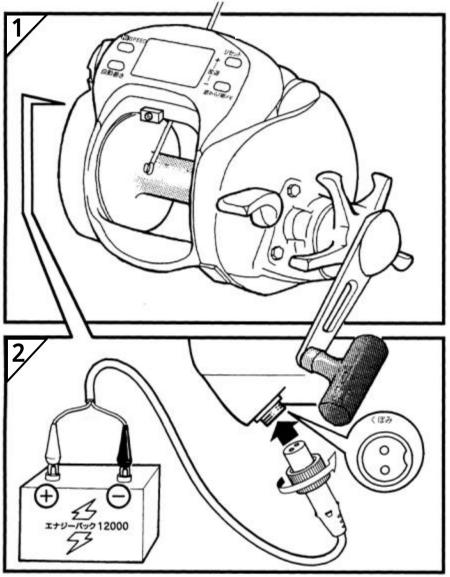

3

道糸をレベルワインドに 通してスプールに結んで ください。

- 付属の糸通しピンを使うとかんた んに通せます。
- 2 スプール面での糸滑り防止のた め、必ず糸止めピンに糸を結んで ください。

ワニグチクリップを電源 (DC12V)につなぎます。


赤キャップ プラス(十) 黒キャップ マイナス(-)

コードコネクターをリー

ル本体に取り付けます。 コネクターは+-逆接防止のため図のよ うな形状(くぼみ)になっております。

ご注意ください。

表示[0.0m]のときに、 (リセット)と(底から/棚メモ) スイッチを同時に5秒以上 押し続けてください。

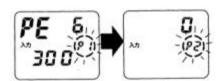

指定入力画面になります ので、もう1度(リセット) と(底から/棚メモ)スイ ッチを同時に押してくだ さい。[P2 が点滅]


道糸を巻きます。



パネル右の数字が、 4~5になるように テンションを調整し て巻いてください。

フィンガーガードに糸が当たるとリー ルが傷つくことがあります。糸が当た らないようご注意ください。

「棚センサーブライト」以外の道糸を巻く場合は、この方法で入力してくださ い。(データー覧表にない場合)

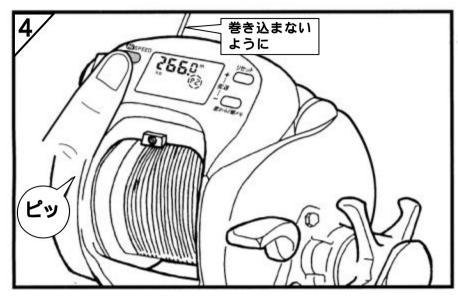


糸を引き込まないように 最後まで巻いてくださ 110

(ご注意)

糸を全部巻き込まないようにしてくだ さい。巻き込みますとカウンター誤差の 原因にもなります。


(リセット)スイッチを2秒 以上、表示が 300m にな るまで押してください。

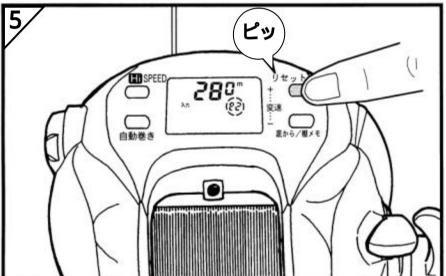

道糸の長さをセットしま す。

(図は、280m入力した場合です。)

HI SPEED スイッチを 押すと数字が上がり、 (自動巻き)スイッチを押 すと数字が下がります。

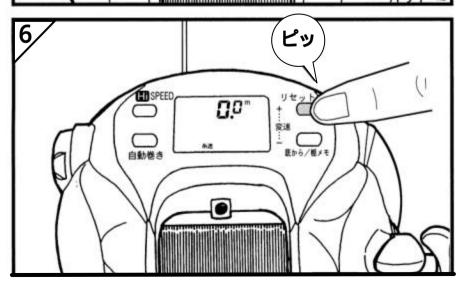


(リセット)スイッチを2秒 以上押してください。

(アラーム音が鳴り、表示が<u>0.0m</u>になれば完了です。) [Err]になった場合は、再度入力をして

ください。


ハイパータナコン 500DX

下巻き入力もできます。(ただし、長さのわかる道糸が 100m 以上 o 必要です。)

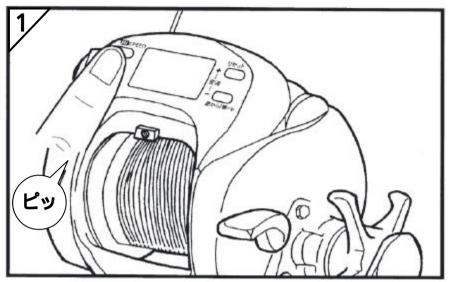


通電させ、下巻き糸を適 量まで巻いてください。

スプール面での糸滑り防止のため、必 ず糸止めピンに糸を結んでください。 フィンガーガードに糸が当たるとリー ルが傷つくことがあります。糸が当た らないようご注意ください。

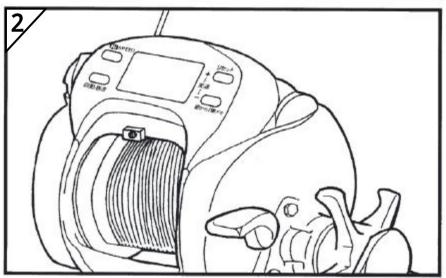

道糸と下巻き糸を結 び、道糸の糸色を見な がら残り100mまで巻き 取ります。

(ただし、用意した道 糸量が100mの場合すぐ から へ)

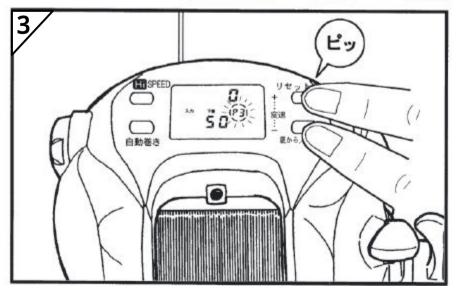


(リセット) スイッチと (底から/棚メモ)スイ ッチを同時に5秒以上 押してください。


(指定入力画面になります) [P1 が点滅]

次に、(リセット)スイ ッチと(底から/棚メ モ) スイッチを同時に 2回押すと下巻きモー ドになります。

[P3 が点滅]

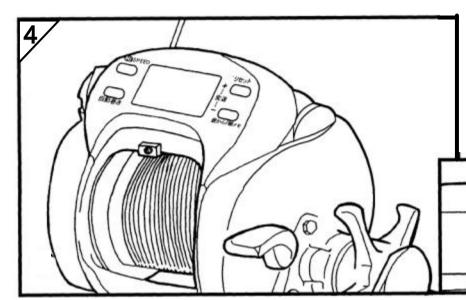

道糸の糸色に注意しなが ら50m巻き取り、(リセッ トスイッチを2秒以上 押してください。 (下の数字が 50 100 に変わります。)

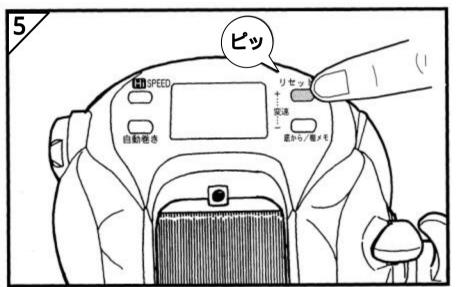

同様に残りの50mを巻 き、 リセット スイッ チを2秒以上押してく ださい。

(表示が_{0.0m})になり ます。)

これで完了です。